

停車場上方黑色遮光網起火燃燒案例分析

文/圖 陳國興

消防影音新聞台首頁 :: 案例宣導 :: **104年1月份新聞**

全文連結：<http://enews.nfa.gov.tw/issue/1040115/images/case001.htm>

(104年1月15日)

【前言】

簡易的露天停車場，毫無遮蔽效果，為考量經濟因素，業者僅使用黑色遮光網做簡易的遮陽。但黑色遮光網為塑膠材質，是屬於易燃的可燃物，若有微小火源即可能引燃起火，進而造成車輛延燒的嚴重災情。

【火災概要】

- (一) 發生日期：103年6月21日晚間11時32分前。
- (二) 發生地點：使用黑色遮光網的開放式停車場。
- (三) 起火原因：煙蒂引起火災的可能性比較大。
- (四) 燃燒物件：黑色遮光網受火勢燃燒約2個停車格面積。

【火災延燒情形及原因分析】

- (一) 本案火災因黑色遮光網受燒燒熔的殘留物滴落下方停車的車輛，造成下方福斯及本田2輛休旅車車身污損，無造成人員傷亡。
- (二) 消防人員抵達火場時，僅發現紅色火舌從停車場北側監控室旁黑色遮光網竄出，根據燃燒黑色遮光網約2個停車格面積及現場監視錄影資料，研判起火處應是停車場北側監控室旁的黑色遮光網。




觀察開放式停車場黑色遮光網，僅靠近北側監控室旁的黑網受火勢燒毀約2個停車格的面積，其餘均完好未受燒。

【火災原因探討】

（一）觀察福斯及本田休旅車上方黑色遮光網，大部分已燒失，且發現車身附著黑色遮光網燒熔滴落的殘留物。

（二）火災調查人員觀察起火處北側監控室旁的黑色遮光網，在下方停車的地面上，發現有任意丟棄的煙蒂及黑色遮光網燒熔的殘留物，且在監控室旁未受燒的黑色遮光網上面發現有許多任意丟棄的煙蒂。

（三）綜合上述分析研判，起火原因應是有人抽煙後隨意丟棄，煙蒂遺留在黑色遮光網上而引起火災的可能性較大。

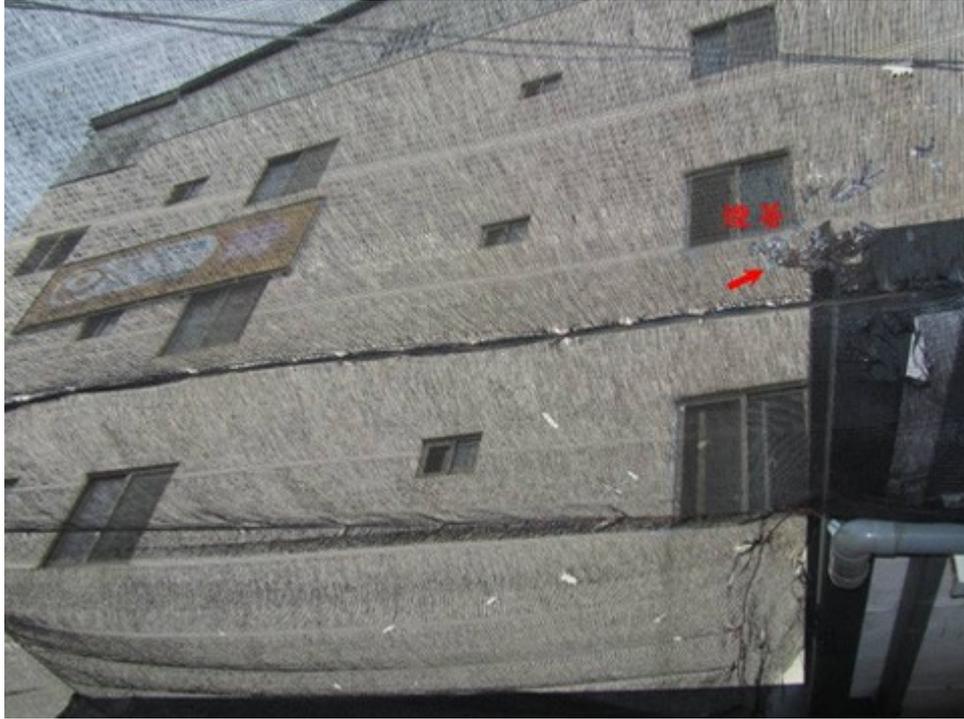

勘查開放式停車場起火處北側監控室旁未受燒的黑色遮光網上面，發現有許多任意丟棄的煙蒂。

【火災原因分析】

- （一）對於緊鄰有搭建黑色遮光網停車場的住戶，應加強實施防火宣導，以避免住戶因行為不慎、任意丟棄煙蒂而遺留火種發生火災。
- （二）搭建黑色遮光網的停車場，對於附近住戶應加強宣導，勿燃放爆竹煙火，以防止其煙火餘燼引燃黑色遮光網而致災。